



# **Elektrotechnické produkty spol. s r.o.**

**Mlynské nivy 77 , 821 05 Bratislava**

## ZÁRUČNÝ LIST

Zváracieho poloautomatu **COMPACT 329** v.č. /

## Vyplní predávajúci

**Razítko , podpis predávajúceho :**

**Dátum predaja :**

Kupujúcemu bol výrobok predvedený: **ano** **nie**

**V prípade poruchy kontaktujte servis:** tel.: \_\_\_\_\_

**fax.:** \_\_\_\_\_

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie stroja, jeho súčasti a na spotrebny materiál zvýrobcuho horáku.

#### MATERIAL EVALUACIONES INICIALES

S podaním kánni žalúky bol obznamnený a hadine vyplňený žalúčky list prevažal.

**meno / podpis**

## **Záznamy o záručných opravách :**

***Elektrotechnické produkty spol. s r.o.***

***Návod na obsluhu a údržbu  
zváracieho poloautomatu***

***COMPACT 329***



## Všeobecný úvod

Zvárací poloautomat **COMPACT 329** zvára kovy v ochranej atmosfére CO<sub>2</sub>, zmesi CO<sub>2</sub>+Ar a ochranej atmosfére Ar. Pre zváranie uhlíkových ocelí je možné použiť všetky uvedené ochranné plyny, pre zváranie nerezu zmes CO<sub>2</sub>+Ar alebo čistý Ar.

## Význam označení a značiek

	Signalizácia zapnutia stroja
	nastavenie napäťia - hrubo
	nastavenie napäťia - jemne
	regulácia rýchlosťi posuvu drôtu (veľkosti prúdu)
	zavádzanie drôtu bez napäťia
	Nastavenie približovacej rýchlosťi vypínač v polohe (zap.) s možnosťou vypnúť v polohe (vyp.) - pri malých zváracích prúdoch
	poistka 16 A pomalá
	doba zvaru (pulzu)
	doba medzery
	nastavenie funkcie – dvojtakt, štvortakt
	dovolený zaťažovateľ (doba zaťaženia stroja)
	miesto pripojenia plynu
	konektor ohrevu plynu <b>42 V ~</b>
	nastavenie času dovarenia krátera
	signalizácia prehriatia
	Test prietoku plynu
	Upozornenie ( zvýšená opatrnosť )
	Odporučenie prečítať návod

## Technické parametre.

Menovité vstupné napätie	U1n	3 x 400 V
Menovitá frekvencia	f1n	50 Hz
Vstupný prúd pri	I1n	18,0 A
Zdanlivý príkon pri	S1n	11,1 kVA
Účinník pri	cos phí	0,87
Napätie naprázdno	U20max	42,6 V
Počet regulačných stupňov napäťia		10
Maximálny zvárací prúd	CO <sub>2</sub>	320 A
Zvárací prúd pri	X = 15 %	300 A
Zvárací prúd pri	X = 60 %	250 A
Trvalý zvárací prúd	X = 100%	210 A
Rozsah podávacej rýchlosťi zváracieho drôtu		1,5 - 20 m/min
Čas pulzu		0,5 – 10 s
Čas medzery		0,5 - 10 s
Prívodný kábel		CGSG 4B x 2,5
Stupeň odrušenia		RO2
Teplotná trieda		F
Krytie		IP 21
Poistky v prívode		T 25 A
Priemery zváracieho drôtu		0,8; 1,0; 1,2 mm
Priemer podávacích kladiek		30 mm
Hmotnosť		74 kg
Rozmery	dĺžka x šírka x výška	780 x 340 x 800 mm

Technologické možnosti stroja rozširuje spoľahlivé elektronické riadenie, ktoré okrem ovládania rýchlosťi posudu zváracieho drôtu umožňuje zvolať tri spôsoby zvárania:

- α) zváranie nepretržité
- β) zváranie pulzné
- γ) zváranie bodové
- δ) 2 takt - 4 takt
- ε) nastavenie približovacej rýchlosťi s možnosťou vyradenia pri malých prúdoch
- ϕ) nastavenie dovarenia krátera
- γ) zavádzanie drôtu bez napäťia
- η) meranie napäťia a prúdu s pamäťou posledného údaju

a iné.

Spôsob pulzného zvárania je výhodný napríklad pre jednoduchú automatizáciu zváracích prác, kde sa zvarenec pohybuje a poloautomat sám zvára v zvolených časových intervaloch. Ďalšia možnosť využitia tohto spôsobu je napríklad v tom, že si zvárač vyskúša presný interval na dokonalé prevarenie materiálu bez toho, aby došlo k vytiekaniu materiálu zo zvaru, alebo prepáleniu zvarencu. Tento interval potom používa v opakovanej výrobe s vysokou produktivitou práce. Bodové zváranie používame k opakovanému bodovému zváraniu s úplne rovnakými parametrami pre všetky bodové zvary.

**Zváranie hliníka** - Pre zváranie hliníka je nutné nielen vymeniť podávaciu kladku, bowden, kontaktnú špičku a zvárací drôt, ale kvôli špecifickým vlastnostiam hliníka, ako je nevodivá vrstva oxidu na povrchu, veľká tepelná vodivosť a množstvo rôznych zlátin, je nutné zvládnúť technológiu zvárania, ktorá zvyčajne býva rôzna pre jednotlivé typy zvarov aj pre rôzne materiály, čo sa týka zloženia aj hrúbky.

Najvhodnejší spôsob je teoretické zvládnutie technológie s praktickým odskúšaním na konkrétnom zvarenci.

Plné využitie technologických možností stroja je zaručené pri použití originálnych horákov firmy **ABICOR** a originálnych náhradných dielov.

#### **Dovolený zaťažovateľ stroja (X)**

Dovolený zaťažovateľ stroja je pomer času prevádzky pod zaťažením k celkovej dobe pracovného cyklu. Pracovný cyklus je 10 minút. Napríklad pri dovolenom zaťažovateľovi 60 % je doba prevádzky stroja 6 minút a doba chladenia (stav naprázdno) 4 minuty.

$$X (\%) = 6/10 \cdot 100 = 60 \%$$

Pri prekročení dovoleného zaťažovateľa môže dôjsť k prehriatiu stroja a zareaguje tepelná ochrana, ktorá stroj vypne. Po dosiahnutí dovolenej teploty súčasti stroja tepelná ochrana stroj opäť zapne.

#### **Uvedenie poloautomatu do prevádzky**

Poloautomat je určený do oblastí s miernou klímom, pre teplotu okolia od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ , relatívna vlhkosť vzduchu max 50 % pri  $40^{\circ}\text{C}$ , 90 % pri  $20^{\circ}\text{C}$ . Teplota pri skladovaní  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+55^{\circ}\text{C}$ . Krytie poloautomatu IP 21 znamená, že nie je vhodný pre použitie v daždi.

Pred pripojením poloautomatu na sieť skontrolujeme neporušenosť prívodnej šnúry, vidlice a mechanickú neporušenosť stroja. Pri mechanickom poškodení väčšieho rozsahu (pri doprave) hlavne bočných krytov, je nebezpečie zmenšenia izolačných vzdialenosťí alebo skratu na kostru stroja a stroj sa bez kontroly vnútorných častí nemôže pripojiť na sieť. Po zapnutí hlavného vypínača skontrolujeme, či sa roztočí ventilátor. Stroj je proti preťaženiu chránený teplotným čidlom, ktoré v prípade zlej funkcie ventilátora, alebo pri preťažení z iných príčin zablokuje činnosť poloautomatu. Zablokovanie činnosti poloautomatu je signalizované oranžovou svietiacou diódou označenou značkou teplomer.

 
Pred uvedením do činnosti je nutné zaviesť zvárací drôt, pripojiť ochranný plyn, zaviesť ohrevanie plynu ( $\text{CO}_2$ ). Skontrolujeme nastavenie brzdného momentu - drôt sa nesmie samovoľne odvíjať, aby nepadal z cievky. Pri použíti zváracieho drôtu  $D = 1,2 \text{ mm}$  je nutné vymeniť vodiaci trubičku, ktorá je v centrálnej koncovke medzi kladkou a horákom, za bowden, ktorý je v príslušenstve. Vodiaca trubička je pre drôty do priemeru  $D = 1,0 \text{ mm}$ .

Pre kvalitu zvaru je rozhodujúce rovnomerné podávanie drôtu. Preto je potrebné pred začiatkom zvárania skontrolovať, či použitému priemeru drôtu zodpovedá veľkosť drážky v kladke (drážky na kladke sú označené), či drážka kladky je v osi s pripojeným horákom, či bowden vo zváracom horáku siaha až ku špičke.

Dôležitý je aj priemer otvoru v zváračej špičke. Potrebné je zvolať optimálny prítlak pomocnej kladky pôsobiacej cez drôt na kladku podávaciu. Ak je prítlak malý, kladka prešmykuje, ak je veľký, zváracia elektróda (drôt) sa deformuje a zvyšuje sa tým trecí odpor v zváracom horáku a opotrebenie zváračej špičky.

Dôležitý je tiež nastavenie optimálneho množstva ochranného plynu redukčným ventilom. Pri  $\text{CO}_2$  je to 5-10 l/min, pri použíti argónu resp. zmesi  $\text{Ar}+\text{CO}_2$  5-8 l/min.

## Nastavenie zváracích parametrov a voľba spôsobu zvárania

Každý priemer zváracieho drôtu a hrúbka zváraného materiálu vyžadujú nastavenie optimálneho zváracieho procesu. Veľkosť zváracieho prúdu nastavujeme prepínačmi označenými  a potenciometrom rýchlosťi posunu drôtu označeným . Týmto potenciometrom je možné zvárací proces v úzkom rozsahu ovplyvňovať nastavením iných hodnôt ako udáva tabuľka na stroji.

Spôsoby zvárania volíme kombináciou zapnutého a vypnutého stavu potenciometrov časovača pulzu / doba zvaru / a časovača medzery.

### **1.) Nepretržité zváranie**

alebo	vypnutý		vypnutý	
	vypnutý		zapnutý	

### **2.) Pulzné zváranie**

zapnutý		zapnutý	
---------	---	---------	---

### **3.) Bodové zváranie**

zapnutý		vypnutý	
---------	---	---------	---

Pulzné zváranie sa neodporúča pri zváraní v ochrannej atmosfére Ar + CO<sub>2</sub>, lebo je nebezpečie natiahnutia oblúku do zváračej špičky a jej roztavenie.

**Pozor !!! Je zakázané prepínat prepínačmi označenými   pri zváraní.**

### Príslušenstvo

So strojom je dodávané

Adaptér na drôtenú cievku	1 ks
Plynová hadička	1 ks
Návod na obsluhu a údržbu	1 ks
Záručný list	1 ks

### Záruka

Dodávateľ zodpovedá za vady výrobku 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku užívateľom, maximálne však 2,5 roku od expedície od výrobcu.

Záručná doba na stroj je 24 mesiacov od dátumu predaja. Na zvárací horák, ak je súčasťou dodávky stroja je záručná doba 6 mesiacov od dátumu predaja.

**Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie stroja a jeho súčasti a samozrejme na spotrebny materiál zváracieho horáku.**

**Upozornenie : Zasahovať do zariadenia môže len osoba s oprávnením podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.**

### Kontrola a údržba stroja

Zvárací poloautomat nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. V prašných prevádzkach s elektricky vodivým prachom raz za týždeň vyfukame usadený prach stlačeným vzduchom.

V normálnych prevádzkach stačí poloautomat prefúkať raz za tri mesiace a raz za polroka preveriť dotiahnutie skrutkových spojov.

Väčšiu pozornosť vyžaduje zvárací horák. Potrebné je pravidelne čistiť hubicu od usadeného rozstreku. Pre ľahšie čistenie je vhodné do hubice vstreknúť alebo natrieť hubicu protirozstrekovým prípravkom. Rozstrek potom nedrží na stenách hubice a ľahko sa odstraňuje.

**Lehota pravidelnej revízie stroja je podľa STN 33 1500 jeden rok.**

### Práce so zvýšeným nebezpečenstvom

Za práce so zvýšeným nebezpečenstvom sa považujú:

1. Práce v uzavretých a tesných priestoroch a priestoroch zle vetranych.
2. V priestoroch s nebezpečím vzniku požiaru alebo výbuchu.
3. Práce na nádobách a potrubiah pod tlakom alebo takých, ktoré obsahovali horľavé látky.
4. Na všetkých zariadeniach, ktoré obsahujú alebo obsahovali látky, ktoré môžu ohrozovať zdravie.

### **V prípade bodu 1 treba zabezpečiť:**

- a) Odsávanie škodlivín a prívod čerstvého vzduchu. Je zakázané vháňať kyslík.
- b) Pri práci v nádobách, kotloch a pod. pristupuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a je nutné:
  - Používať izolačné podložky pod nohy a izolačné stojany na odkladanie horákov.
  - Pri práci v polohách použiť izolačné prepážky tak, aby sa telo nemohlo dotknúť vodivých časťí.
  - Oblečenie zváračov musí byť suché, bez mastnoty, obuv bez klincov.
  - Používať bezpečné osvetlenie pracoviska.
  - Zváračku umiestniť mimo tento priestor.

- Zvárač musí mať ochranný pás s lanom zakotvený vonku. Vonku je pracovník, ktorý dozerá na bezpečnosť zvárača a obsluhuje zváračku.

**V prípade bodu 2 treba zabezpečiť:**

- Povolenie organizácie u ktorej sa bude zvárať.
- Miesto zvárania skontrolovať či sa v okolí nenachádzajú horľavé látky.
- Ak sú v priestore výbušné plyny alebo pary, treba zabezpečiť ich koncentráciu na spodnej medzi ich výbušnosti.
- Počas zvárania alebo prestávky miesto zvárania stále strážiť. Ukončenie prác preukázateľne oznámiť vedeniu organizácie, ta musí zabezpečiť stráženie počas 8 hodín.

**Podrobnejšie vid' STN 05 0630.**

**Servisné strediská**

**Elektrotechnické produkty s.r.o.**  
Mlynské nivy 77  
821 05 Bratislava  
 +421 903 421561

**O plus O**  
Trenčianska 17  
915 01 Nové Mesto n/Váhom  
 +421 32 7712 548  
 +421 903 721419

**Ing. L. Borš Elektroservis**  
Kostolná pri Dunaji 87  
903 01 Kostolná pri Dunaji  
 +421 245 901 600  
 +421 907 102 222

**LUKAS LM s.r.o.**  
Palučanská 115  
031 01 Liptovský Mikuláš  
 +421 905 359 622  
 +421 44 562 18 74

**SOLIKSK**  
Odborov 2554  
017 01 Považská Bystrica  
 +421 42 432 34 25  
 +421 905 657 108

**ZVARSERVIS**  
Selčianska 2  
976 11 Selce  
 +421 48 4181 000

**BENO - Elektroservis**  
Argentínska 1378  
925 52 Šoporňa  
 +421 31 787 4388

**ĎURINA – Zváracia technika**  
Osloboditeľov 4  
920 42 Červeník  
 +421 33 734 11 28  
 +421 905 600 192

**Kotora Ľubomír**  
opravy a montáž el. zariadení  
Kozárovce 545  
935 22 Kozárovce  
 +421 36 6340220  
 +421 903 433 245

**VINUTA s.r.o.**  
Hollého 206/53  
015 41 Rajec  
 +421 41 542 24 97,  
542 24 02

**E.O.R.Z. SEMOPI – STIHL elektropriístroje**  
Radvanská 13  
974 05 Banská Bystrica  
 +421 905 610 145

**Martinčič s.r.o.**  
Vajanského 1  
909 01 Skalica  
 +421 34 664 52 03  
 +421 903 778 810

**Michalica Jozef**  
Štúrova 1448  
908 77 Borský Mikuláš  
 +421 34 6595 309

## ODPORUČENÉ PARAMETRE ZVÁRANIA

### Kútový spoj , poloha zvárania vodorovná zhora

### Ochranný plyn CO<sub>2</sub>

výška zvaru ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	pozn.
2	0,8	110	20,5	5,4	1	
3	0,8	115	19 - 23	10,0	1	
3	1,0	140	22 - 26	7,2	1	
3	1,2	115	24 - 28	5,2	1	
4	0,8	115	19 - 23	10,0	2	
4	1,0	125	20 - 26	7,2	1	
4	1,0	115	25,5	8,0	1	
4	1,2	145	33 - 37	14,2	1	
6	0,8	125	19 - 23	10,0	2	
6	1,0	115	22 - 26	7,2	2	
6	1,2	150	33 - 37	14,2	2	
6	1,2	170	28,5	8,9	1	
8,5	1,0	120	33 - 40	16,2	2	
8,5	1,2	150	24 - 28	5,2	2	
8,5	1,2	150	33 - 37	14,2	1	
18	1,2	150	24 - 28	5,2	9	
18	1,2	150	33 - 37	14,2	6	

### Kútový spoj , poloha zvárania vodorovná zhora

### Ochranný plyn Ar + CO<sub>2</sub>

výška zvaru ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	pozn.
1	0,8	65	17	3,8	1	
1,5	0,8	105	19	7,2	1	
2	,08	115	20	7,3	1	
3	1,0	215	22,5	10,6	1	
4	1,0	220	23	10,7	1	
4	1,2	280	28	9,2	1	
5	1,2	300	29,5	9,5	1	
6	1,2	300	29,5	9,5	1	
7	1,2	300	29,5	9,5	3	
8	1,2	300	29,5	9,5	3	
10	1,2	300	29,5	9,5	4	

### Kútový spoj , poloha zvárania zvislá

### Ochranný plyn CO<sub>2</sub>

výška zvaru ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	smer zvárania
2	0,8	110	20,5	5,4	1	f
3	0,8	115	17 - 21	7,1	1	f
3	1,0	140	20 - 24	5,0	1	f
3	1,2	115	17 - 20	2,0	1	f
4	0,8	115	17 - 22	7,1	1	f
4	1,0	125	20 - 22	4,2	1	f
4	1,2	115	17 - 20	2,0	1	f
4	1,2	145	21,5	3,5	1	f
6	1,0	125	20 - 22	4,3	1	s
6	1,0	115	20,0	3,4	1	s
6	1,2	150	20 - 23	3,3	1	s
8,5	1,0	170	21 - 26	6,7	1	s
8	1,0	120	20,5	3,6	2	f , s
8,5	1,2	150	20 - 23	3,4	2	s
18	1,2	150	20 - 23	3,4	6	s

**Kútový spoj , poloha zvárania zvislá****Ochranný plyn Ar + CO<sub>2</sub>**

výška zvaru ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	smer zvárania
1	0,8	65	17	3,8	1	f
1,5	0,8	100	18	7,1	1	f
2	0,8	115	19	7,2	1	f
3	1,0	210	21,5	9,0	1	f
3,5	1,2	190	19,5	4,2	1	f
5	1,2	190	19,5	4,2	3	f
6	1,0	115	17,5	4,7	1	s
7	1,0	115	18	4,7	1	s
8	1,0	130	18,5	4,8	2	s
10	1,2	165	19	4,2	2	s

**Tupý spoj , poloha zvárania vodorovná zhora****Ochranný plyn CO<sub>2</sub>**

hrúbka plechu ( mm )	druh spoja	medzera ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	pozn.
1	I	0	0,8	60	18	3,0	1	h
2	I	0,5	0,8	100	18	4,3	1	h
3	V 60	1,0	0,8	95	20	4,6	1	w
3	I	1,0	1,0	135	21	4,3	1	h
3	I	1,0	1,2	165	22	3,6	1	h
6	V 30	2,0	1,0	100	19,5	3,1	2	w
6	V 60	1,5	1,2	175	23	4,0	2	w
9	V 60	1,5	1,2	175	23	4,0	2	w
9	V 30	3,0	1,2	135	19	3,0	koreň	w
9	V 30	3,0	1,2	170	20,5	4,0	krycí	w
12	V 50	1,5	1,2	175	23	4,0	3	w
12	V 30	3,0	1,2	125	21	2,9	1	w
12	V 30	3,0	1,2	200	26	5,4	2	w
25	X 60	-	1,2	365	33	13,7	5	W

**Tupý spoj , poloha zvárania vodorovná zhora****Ochranný plyn Ar +CO<sub>2</sub>**

hrúbka plechu ( mm )	druh spoje	medzera ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev a druh	
1	I	0	0,8	70	18	3,8	1	
1	I	0,5	0,8	55	16	2,8	1	
1,5	I	0,5	0,8	90	17	5,2	1	
1,5	I	1	0,8	90	17	5,2	1	
2	I	1	0,8	110	18	5,9	1	
2	I	1	1,0	125	18,5	4,3	1	
3	I	1,5	1,0	130	19	4,7	1	
4	I	2	1,0	135	19	4,8	1	
5	V 50	2	1,0	W 125	18,5	4,3	1W	
5	V 50	2	1,0	D 200	21	8,0	1D	
6	V 40	2	1,0	170	20	7,8	1	
6	V 50	2	1,0	W 125	18,5	4,3	1W	
6	V 50	2	1,0	D 205	21,5	8,4	1D	
8	V 50	2	1,0	W135	18	3,1	1W	
8	V 50	2	1,0	F,D 270	27,5	8,2	1F, 1D	
10	V 50	2	1,2	W 135	18,5	3,2	1W	
10	V 50	2	1,2	F,D 290	28	9,0	1F, 1D	
12	V 50	2,5	1,2	W 135	18,5	3,4	1W	
12	V 50	2,5	1,2	F,D 290	28	9,0	2F, 1D	
15	V 50	3	1,2	W 130	18,5	3,2	1W	
15	V 50	3	1,2	F,D 300	28,5	9,2	3F, 1D	
20	V 50	3	1,2	W 140	19	3,8	1W	
20	V 50	3	1,2	F310	29	9,5	11F	
20	X 50	3	1,2	W 140	19	3,8	1W	
20	X 50	3	1,2	F,D 310	29	9,5	3F, 2D	

### Tupý spoj , poloha zvárania zvislá

### Ochranný plyn CO<sub>2</sub>

hrúbka plechu ( mm )	druh spoje	medzera ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	smer zvárania
1	I	0	0,8	60	18	3,0	1	f
2	I	3	0,8	95	18	4,0	1	f
3	I	2	0,8	110	22	5,4	1	f
6	V 30	2	1,0	120	20	3,5	2	f
6	V 60	2	1,2	160	21	3,5	2	s
9	V 30	2	1,0	100	20	3,1	2	s
9	V 60	2	1,2	160	21	3,5	2	s
12	V 30	2	1,0	90	20	3,1	koreň	s
12	V 30	2	1,0	125	21	4,2	krycí	s
12	V 60	2	1,2	160	21	3,5	3	s
25	X 60	2	1,2	155	21	3,3	6	s

### Tupý spoj , poloha zvárania zvislá

### Ochranný plyn Ar + CO<sub>2</sub>

hrúbka plechu ( mm )	druh spoje	medzera ( mm )	priemer drôtu ( mm )	zvárací prúd ( A )	zváracie napätie ( V )	posuv drôtu ( m/min )	počet vrstiev	smer zvárania
1	I	0	0,8	70	18	3,8	1	f
1	I	0,5	0,8	55	16	2,8	1	f
1,5	I	0,5	0,8	90	17	5,2	1	f
2	I	1,5	1,0	130	19	7,2	1	f
2	I	1,5	0,8	125	18,5	4,3	1	f
3	I	2	1,0	130	19	7,2	1	f
3	I	2	1,0	130	19	4,7	1	f
4	I	2,5	1,0	160	20	5,5	1	f
5	V 50	2	1,0	W 130	18,5	4,7	1W	f
5	V 50	2	1,0	D 170	19,5	5,5	1D	f
6	V 50	2	1,0	W 130	18,5	4,7	1W	f
6	V 50	2	1,0	D 170	19,5	5,5	1D	f
8	V 50	2	1,0	W 100	17	3,8	1W	s
8	V 50	2	1,0	D 100	17	3,8	1D	s
10	V 50	2,5	1,0	W,D 120	18	4,5	1W, 1D	s
12	V 50	2,5	1,0	W 100	17,5	3,7	1W	s
12	V 50	2,5	1,0	F,D 135	18,5	4,9	1F, 1D	s
15	V 50	3	1,2	W 130	18,5	3,2	1W	s
15	V 50	3	1,2	F,D 160	19,5	4,2	1F, 1D	s

- D - krycí zvar
- f - zhora dole
- F - plniaci zvar
- I - bez úpravy styčných plôch
- s - zdola hore
- V 50 - s úpravou pod daným uhlom
- w - zváranie do úžlabia
- W - koreňový zvar